

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	健全性判定区分							
													主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
1	0001	栄橋	カハツ	弟子屈栄橋線	1	PC橋	その他(PC橋)	34.30	19.00	18.00	2001	18	Ⅱ	I	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁にひびわれ、歩道の舗装に段差、排水樹に土砂詰まりが見られる。ひびわれ補修及び維持による舗装補修、清掃の実施が望ましい。
2	0024	最栄利別橋	モリハツ	奥春別最栄利別線	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	20.30	7.00	6.00	1979	40	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版・下部工に遊離石灰(錆汁)、支承に広範囲な表面錆、舗装に50mmの窪みが見られる。橋面防水の実施、下部工・舗装補修が望ましい。
3	0026	美好橋	ミヨハツ	奥春別西10号三笠線	1	PC橋	プレテン中空床版	13.30	8.70	7.50	1996	23	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないが、必要に応じ伸縮取替、排水管の塗替え塗装を実施することが望ましい。
4	0028	三笠橋	ミカハツ	奥春別川沿線	1	H型鋼	H形鋼(不明)	15.27	8.70	7.50	1990	29	I	I	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	床版に遊離石灰(錆汁)、橋台縦壁にひびわれ、伸縮装置に漏水、舗装に25mmの段差が見られる。必要に応じ補修を実施することが望ましい。
5	0032	札友内第1号橋	サトエイダ 11ジ カハツ	札友内中央線	1	PC橋	PC 床版橋その他	10.40	5.40	5.00	1970	49	I	-	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	床版に遊離石灰(錆汁)、A2縦壁に鉄筋露出、伸縮に漏水、地覆に鉄筋露出、路面に土砂詰まりが見られる。必要に応じ補修の実施が望ましい。
6	0033	札友内第3号橋	サトエイダ 13ジ カハツ	札友内53線	1	PC橋	プレテン中空床版	14.56	7.70	6.50	1996	23	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないが、伸縮装置の漏水、排水管の水、排水管の広範囲な表面錆は必要に応じ補修を実施することが望ましい。
7	0034	札友内第4号橋	サトエイダ 14ジ カハツ	札友内53線	1	PC橋	PC 床版橋その他	14.55	4.70	4.00	1982	37	Ⅱ	-	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、床版に漏水(錆汁)、伸縮に漏水、路面に土砂詰まりが見られる。主桁補修、橋面防水、維持による路面清掃が望ましい。
8	0035	札友内第2号橋	サトエイダ 12ジ カハツ	札友内楽農線	1	PC橋	PC 床版橋その他	11.40	7.50	6.50	1985	34	Ⅱ	-	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、橋台背面に段差、伸縮に漏水が見られる。必要に応じ主桁補修、伸縮取替、維持による段差補修の実施が望ましい。
9	0065	奥春別小学校線1号函渠	オクシュンベツ カハツ 1ジ カハツ キョ	奥春別小学校線	1	RC橋	RC溝橋(BOXカル パート)	2.30	6.50	6.50	1986	33	Ⅱ	-	-	I	-	I	Ⅱ	頂版のハンチ部に鉄筋露出が見られ、前回うきの部分も鉄筋露出に進行している。必要に応じ補修を実施することが望ましい。
10	0066	奥春別1号明渠1号函渠	オクシュンベツ 1ジ ウミキョ 1ジ カハツ キョ	奥春別小学校線	1	RC橋	RC溝橋(BOXカル パート)	2.33	6.50	6.50	1999	20	I	-	-	I	-	I	I	主桁、舗装に軽微な損傷が見られるが、道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないため経過観察とする。
11	0067	奥春別西13号線1号函渠	オクシュンベツ 13ジ ウミキョ 1ジ カハツ	奥春別西13号線	1	RC橋	RC溝橋(BOXカル パート)	4.80	6.00	6.00	1998	21	I	-	-	I	-	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じる損傷は見られないが、維持での対応による路面の段差補修が望ましい。
12	0075	弟子屈橋	トシカハツ	中央美里線	1	鋼溶接橋	箱桁(不明)	31.60	17.00	16.00	1981	38	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	支承に板厚減少を伴う腐食が見られるため早期に補修する。上部鋼材の塗替え塗装、橋台のひびわれ補修、橋面防水の実施が望ましい。
13	0076	湯香里橋	トカハツ	中央美里線	1	PC橋	ポステンT桁	31.53	13.30	12.50	1976	43	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁・横桁の鉄筋露出、橋台縦壁のひびわれ、伸縮の漏水、舗装のひびわれ・段差・窪み、排水管の腐食が見られる。補修の実施が望ましい。

I	7	3	5	8	8	2	4
Ⅱ	6	2	5	5	1	11	8
Ⅲ	0	0	0	0	1	0	1
Ⅳ	0	0	0	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0	0	0